

PETRO-TECH
PERUANA S.A.

REPORTE DE CAMPO

A	Sub-Gerencia de Ingeniería
DE	Ingeniería de Producción
ASUNTO	SUPERVISIÓN DE BALDO EN EL POZO 1016-217
FECHA	Junio 23, 1994

FECHA	HORA (de - a)	Descripción de Trabajos
23 JUN	-03:00	Terminó de sacar tubería de 2 7/8", luego de guabear hasta 3000'.
	03:00-04:30	Sacó árbol, instaló brida encima de shooting valve y luego el lubricador.
	04:30-05:00	Probó el lubricador con 1500 psi. Desfogó
	05:00-05:45	Terminó de armar escopetas de 4" (densidad 4 tiros x pie).
	05:45-06:05	Escopeta ingresó al lubricador.
	06:05-06:30	Cuando estuvo bajando la escopeta a +/- 60', el cable comenzó a atascarse, desprendimiento de hebras, debido a que un perno se metió en el drum, por lo que se tuvo que sacar la escopeta.
	06:30-07:15	Cortó cable e hizo una nueva pepa.
	07:15-07:50	Bajó escopeta en el fondo.
	07:50-08:10	Tomando CCL y poniéndose en profundidad.
	08:10-08:20	Baleo de 7068'-7060' y de 7054'-7042' con 32 y 48 tiros respectivamente, en total 80.
		Presión en cabeza del pozo. Cero
	08:20-08:45	Sacó escopeta
	08:45-	Abrió el pozo por la lateral, negativo de gas y presión. En observación.

FECHA: Jun.23.94 NOMBRE: Ricardo Corman R.

FIRMA:

RCR/ryde

C. C. : G. P. P. P.

THE